

Відомість №48/1.10.01-756.20  
пошкоджень, дефектів і відмов від 03.08.2020 р.  
для проведення капітального ремонту ліфта пасажирського по вул. Наб. Енергетиків, 41(1  
реєстр. №

№ п/п	Місце розташування дефекту	Опис дефекту	Кількісні характеристики	Висновок і дефект
1.	Машинне приміщення	Освітлення шахти: не відповідає вимогам безпеки вимикач – 1 шт.	1 шт	Заміна
2.	Машинне приміщення	Вимикач безпеки ВК: ВП-16 вироблення механізму перемикачання, залишковий ресурс експлуатації	1 шт.	Заміна
3.	Редуктор (РГЛ160 правий)	Манжети 45x65 – 4 шт., 90x120 – 1 шт.: зношення, протікання мастила з боку КТШ, МПВП, штурвала. кришки	1 к-т	Заміна з установкою комплексу манжетів
4.	Редуктор (РГЛ160 правий)	Мастило ТАП15: виробіток ресурсу	10л	Заміна
5.	Електромагнітне гальмо	Тормозні колодки: граничний технічний стан	2 шт.	Заміна
6.	НКУ (ШОК5903)	ШОК5903: Морально і фізично застаріле електрообладнання, залишковий ресурс експлуатації, обладнання не забезпечує можливість поліпшення якісних характеристик ліфта	1 шт.	Заміна
7.	Купе кабіни	Панелі купе, ступки, стеля: старіння і лущення лакофарбового покриття	1 к-т	Ремонт з нанесенням лакофарбового покриття
8.	Купе кабіни	Покриття підлоги купе кабіни та його кріплення: зношено	1 к-т.	Заміна
9.	Купе кабіни	Правила користування ліфтом: відсутні	1 шт.	Поновити
10.	Кабіна	Лінійка дверей кабіни: вироблення робочих поверхонь	1 шт.	Заміна
11.	Каретка дверей кабіни	Навісне обладнання каретки правої (лівої) дверей кабіни: вироблення робочих поверхонь роликів, обойм підшипників, ослаблені місця посадки підшипників на ролик, вироблення і люфт підшипників контроліков, збільшені зазори по контроліку, защемлення і затирання ступок при русі: ролик в зборі = 4шт, контролік в зборі = 4шт.	4 к-та	Заміна
12.	Кабіна	Мастильниця на даху кабіни: відсутня	2 шт.	Заміна
13.	Кабіна	Дах кабіни та навісне обладнання: технічний бруд і побутове сміття на поверхні, накопичення застиглої мастила і пилу на обладнанні, старіння і лущення лакофарбового покриття		Ремонт з нанесенням антикорозійної лакофарбової покриття
14.	Кабіна	Уловлювачі кабіни: змінені регламентні зазори, ослаблення затягування болтів, накопичення технічної мастила і застиглої мастила на голівках		Ремонт


		напрямних і клинах уловлювачів		
15.	Кабіна	Вкладніші кабінки (14мм) і противаги: знос вкладишів, руйнування півкільць, (4 + 4 = 8 комплектів):	8к-т	Замі
16.	Шахта	Напрямні кабінки та противаги: штихмас не відповідає нормам	4 шт.	Ремон
17.	Етажна площадка	Визивний пост: конструкція поста без елемента сигналу "Зайнято" на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10поверку	10 шт.	Замі
18.	Шахта	Освітлення шахти не працює: не встановлено лампу розжарювання	5 шт.	Замі
19.	Противага	Масильниця на противазі: відсутня	2 шт.	Замі

Експерт технічний

(Посвідчення № 130 - 19 - 3 від 12.06.2019 р.)



Д.В. Раскин

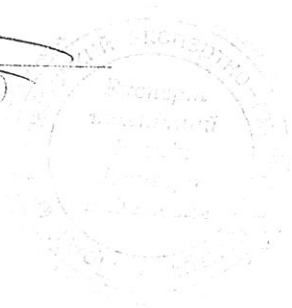

## Відомість №48/1.10.01-757.20

пошкоджень, дефектів і відмов від 03.08.2020 р.

для проведення капітального ремонту ліфта пасажирського по вул. Наб. Енергетиків, 41(2)  
реєстр. №


№ п/п	Місце розташування дефекту	Опис дефекту	Кількісні характеристики	Висновок про дефект
1.	Машинне приміщення	Освітлення МП: не відповідає вимогам безпеки світильник – 1 шт., вимикач – 1шт.	1 к-т	Заміна
2.	Редуктор (РГЛ160 правий)	Манжети 45x65 – 4 шт., 90x120 – 1 шт.: зношення, протікання мастила з боку КТЩ, МПВП, штурвала, кришки	1 к-т	Заміна з установкою комплексу манжетів
3.	Редуктор (РГЛ160 правий)	Мастило ТАП15: виробіток ресурсу	10л	Заміна
4.	Електродвигун (АН160)	АН160: Надвеликий люфт у шпоночному пазу ротора АН160 та МУВП, зношені пальці та кільця КЗ МУВП (4x4; КЗ = 16шт.) (4АН160+ штурвал+МУВП +пальці)	1к-т	Заміна
5.	НКУ (ШОК5903)	ШОК5903: Морально і фізично застаріле електрообладнання, залишковий ресурс експлуатації, обладнання не забезпечує можливість поліпшення якісних характеристик ліфта	1шт.	Заміна
6.	Купе кабіни	Панелі купе, ступки, стеля: старіння і лушення лакофарбового покриття	1 к-т	Ремонт з нанесенням лакофарбового покриття
7.	Купе кабіни	Покриття підлоги купе кабіни та його кріплення: зношено	1к-т.	Заміна
8.	Купе кабіни	Правила користування ліфтом: відсутні	1шт.	Поновити
9.	Кабіна	Вимикачі безпеки ВКО, ВКЗ (ВПК2111): вироблення втулки, штока, контактної пари	2шт.	Заміна
10.	Кабіна	Вимикачі безпеки СПК, ВЛ (ВП-16): вироблення втулки, штока, контактної пари	2шт.	Заміна
11.	Кабіна	Лінійка дверей кабіни: вироблення робочих поверхонь	1 шт.	Заміна
12.	Каретка дверей кабіни	Навісне обладнання каретки правої (лівої) дверей кабіни: вироблення робочих поверхонь роликів, обойм підшипників, ослаблені місця посадки підшипників на ролику, вироблення і люфт підшипників контроліков, збільшені зазори по контроліку, защемлення і затирання стулок при русі: ролик в зборі = 4шт, контролік в зборі = 4шт.	4 к-та	Заміна
13.	Кабіна	Мастильниця на даху кабіни: відсутня	2 шт.	Заміна
14.	Кабіна	Дах кабіни та навісне обладнання: технічний бруд і побутове сміття на поверхні, накопичення застиглої мастила і пилу на обладнанні, старіння і лушення лакофарбового покриття		Ремонт з нанесенням антикорозійного й лакофарбового покриття



15.	Кабіна	Уловлювачі кабіни: змінені регламентні зазори, ослаблення затягувачів болтів, накопичення технічної мастила і застиглої мастила на голівках напрямних і клинах уловлювачів		Ремонт
16.	Кабіна	Вкладиші кабіни (14мм) і противаги: знос вкладишів, руйнування півкільця. (4 + 4 = 8 комплектів):	8к-т	Заміна
17.	Шахта	Недирямні кабіни та противаги: штихмас не відповідає нормам	4 шт.	Ремонт
18.	Етажна площадка	Будівельний пост: конструкція поста без елемента сигналу "Зайнято" на 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 поверхку	10 шт.	Заміна
19.	Шахта	Замок дверей шахти: вироблення зовнішньої поверхні ригелів механізму закриття ступок дверей шахти з обох сторін на 1. 4 поверхку	2 к-та	Заміна
20.	Шахта	Освітлення шахти не працює: не встановлено лампу розжарювання	5 шт.	Заміна
21.	Противага	Маслянища на противазі: відсутня	2 шт.	Заміна

Експерт технічний

(Посвідчення № 130 – 12 від 12.06.2019 р.)

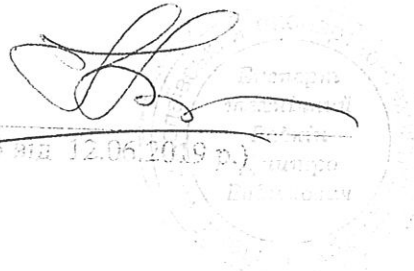

Д.В. Раскін